

RAPORT AUTOTESTO.PL

Raport: **(575573673/2025)**
Raport wykonał: **(kod eksperta)1699**
Data sporządzenia raportu: **05.08.2025**
Pakiet: **Standard**

Informacje podstawowe auta

Marka	Honda
Nadwozie	Van
Przebieg	120324
Model	Odyssey
Pojemność	3471cm3
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rocznik	2016
Moc	252KM / 185kW
Skrzynia biegów	Automatyczna



Informacje dodatkowe auta

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	5FNRL5H30GB100329
Układ silnika / Ilość cylindrów	V6
Rodzaj napędu	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	10/09/2025
Data ważności ubezpieczenia	Brak danych
Data pierwszej rejestracji	01/01/2016
Data pierwszej rejestracji w Polsce	11/08/2021
Kraj poprzedniej rejestracji	USA
Dopuszczalna masa całkowita	2310 kg

Ocena zewnętrzna pojazdu

Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii

Pomiary lakieru


Wartość zmierzona

Punkt	Zakres [µm]
1	80-180
2	80-180
3	80-180
4	300-750
5	0-80
6	0-80
7	0-80
8	0-80
9	80-180
10	80-180
11	0-80

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona

Punkt	Stan
A	Ok
B	Ok
C	Ok
D	Ok
E	Ok
F	Ok
G	Ok
H	Ok
I	Ok
J	Ok

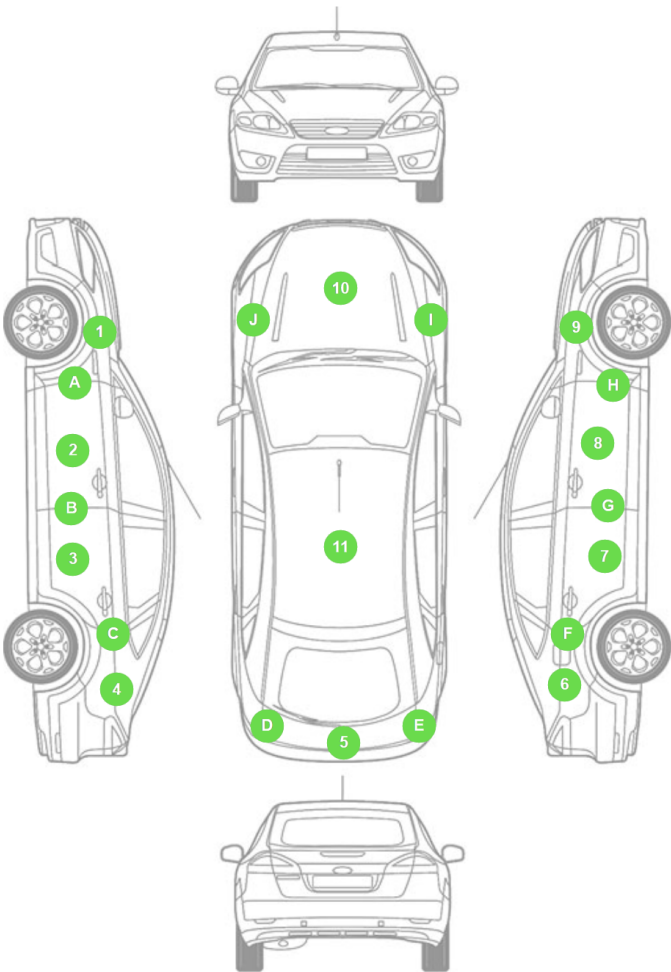

Wnioski

Badanie lakieru zostało wykonane za pomocą urządzenia diagnostycznego GI-Pro. Przed pomiarem urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykazał, że pojazd niestety przeszedł naprawy blacharsko- lakiernicze. Malowane były lewa strona pojazdu, pokrywa silnika i przedni prawy błotnik. Grubość powłoki lakierowej i szpachli na tych elementach waha się w granicach 50-750 mikrometrów, na pozostałych elementach grubość lakieru wynosi 50-80 mikronów. Na pojeździe widoczne są mankamenty w postaci drobnych zarysowań i wgnieceń powstałych w wyniku użytkowania pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości. Pomiar szczelin pojazdu nie wykazał nieprawidłowości. Sporządzono zdjęcia dokumentujące stan karoserii w dniu oględzin.

Szyby

	Producent	Data produkcji
Przód	XYG	2019
P. przednie drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
P. tylne drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
P. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
Tył	Szyba fabryczna	Brak danych
L. tylne drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
L. przednie drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
L. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych

Czy numeracja szyb jest zgodna parami?	Tak
--	-----

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne, z naniesionym logo producenta , poza szybą czołową, która została wyprodukowana w 2019 roku i nie ma naniesionego logo producenta. Szyby tylne są przyciemnione i posiadają numerację zgodną parami. Przednia szyba nie posiada większych wad, które kwalifikowałyby ją do wymiany. Szyba czołowa nosi ślady drobnych rysek, które są typowo eksploatacyjne i nie wpływają na bezpieczeństwo. Szyba czołowa ma drobne obicia od kamyków. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.

Światła

Producent lamp przednich	Niewidoczny
--------------------------	-------------

Typ	Stan	Komentarz
Mijania	Ok	Brak uwag
Kierunkowskazy	Ok	Brak uwag
Stopu	Ok	Brak uwag
Długie	Ok	Brak uwag
Postojowe	Ok	Brak uwag
Przeciwmgłowe	Ok	Brak uwag
Cofania	Ok	Brak uwag
Awaryjne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przezroczystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne. W pojeździe zamontowano reflektory ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej. Oświetlenie dostosowane do norm europejskich.

Opony / Felgi

	Lewy przód	Lewy Tył	Prawy przód	Prawy tył
Typ	zimowa	zimowa	zimowa	zimowa
Producent	Nexen	Nexen	Nexen	Nexen
Nazwa handlowa	Winguard	Winguard	Winguard	Winguard
Indeks prędkości i nośności	108h	108h	108h	108h
Data produkcji	2022	2022	2022	2022
Rozmiar opony	235/65R17	235/65R17	235/65R17	235/65R17
Felga (Stalowa/Stopowa)	stopowa	stopowa	stopowa	stopowa
Stan felgi	dostateczny	dostateczny	dostateczny	dostateczny
Stan bieżnika str. wew.	7.0	7.0	7.0	7.0
Stan bieżnika środek	7.0	7.0	7.0	7.0
Stan bieżnika str. zew.	7.0	7.0	7.0	7.0

Wnioski po oględzinach opon i felg

Na pojeździe zamontowano zimowe opony marki Nexen wyprodukowane w 2022 roku. Opony w dobrym stanie. Wysokość bieżnika waha się w granicach 7,0 mm. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Boki opon czytelne. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Felgi noszą typowe ślady eksploatacyjne oraz ślady korozji pod farbą - do odświeżenia. Brak informacji czy sprzedający posiada drugi komplet opon.

Komora silnika

	Stan	Komentarz
Wew. stan maski i maty wygłuszającej Ślady odkręcania śrub mocujących	Brak	
	Nie ok	Ślady odkręcania błotników przednich i pokrywy komory silnika

Producent oleju	Brak danych	
Gatunek oleju	0W20	
Data wymiany	27/05/2024	
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	ZIELONY	
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Nie była myta przed oględzinami. W dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących. Brak maty wygłuszającej.

Ocena wnętrza pojazdu

Wyposażenie pojazdu

	Stan	Komentarz
Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Brak	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. Elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Brak	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czunik parkowania P/T	Brak	Brak uwag
Światła przeciwmgłowe		
Podgrzewane fotele	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag

Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag dwustrefowa
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne	Ok	Video, odkurzacz

Wnioski po oględzinach wyposażenia pojazdu

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne, nie powycierane. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. Regulacja temperatury ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji. Kierownica i okładziny na pedałach bez ponadnormatywnych uszkodzeń. Wyposażenie pojazdu jest sprawne. Przebieg w milach, temperatura w fahrenheitach.

Kokpit

	Stan	Komentarz
Plastiki	Ok	Brak uwag
Drewno	Brak	Brak uwag
Elementy metalowe	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Wykonany z materiałów solidnej jakości. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Występują typowo eksploatacyjne ślady użytkowania. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu. Sprzedający dbał o wnętrze auta.

Stan elementów tapicerki

Wizualna ocena zużycia (stan)	dobry
Czy w aucie czuć zapach papierosów?	Nie

Rodzaj wady	Stan	Komentarz
Pęknięcia	Brak	Brak uwag
Przypalenia	Brak	Brak uwag
Zabrudzenia	Brak	Brak uwag
Przetarcia	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w dobrym stanie. Brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Tapicerki drzwi noszą standardowe ślady użytkowania. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie, wykonane z

materiału w ładnym stonowanym kolorze. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt. Nie czuć dymu papierosowego.

Jazda próbna

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Rozruch silnika zimnego	Tak	Ok	Brak uwag
Rozruch silnika rozgrzanego	Tak	Ok	Brak uwag
Czy gasną kontrolki po odpaleniu	Tak	Ok	Brak uwag
Dymienie z rury (kolor)	Tak	Ok	Brak uwag
Przyspieszanie	Tak	Ok	Brak uwag
Hamowanie	Tak	Ok	Brak uwag
Skrzynia biegów	Tak	Ok	Brak uwag
Tempomat	Tak	Ok	Brak uwag
Zawieszenie	Tak	Ok	Brak uwag
Jazda na wprost	Tak	Ok	Brak uwag
Hamulec ręczny	Tak	Ok	Brak uwag
Luz na kierownicy	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Instalacja gazowa	Tak	Brak	Brak uwag

Wnioski po jeździe próbnej

Jazda testowa odbyła się w warunkach drogowych na dystansie ok. 6 km. Na nawierzchni asfaltowej, suchej mokrej oraz nawierzchni z kostki betonowej z widocznymi nierównościami. Prędkości osiągnęte podczas jazdy: do 60 km/h. Rozruch zimnego silnika prawidłowy. Prędkości obrotowa biegu jałowego stabilna. Odpalenie na ciepło - bez uwag. Wszystkie kontrolki po odpaleniu samochodu gasły prawidłowo. Pojazd przyspiesza poprawnie jak na swoją moc i masę, prowadzi się stabilnie. Promień skrętu i zawracania poprawny. Auto nie ściąga w żadną stronę. Podczas jazdy po nierównościach nie zaobserwowano żadnych stuków w zawieszeniu. Hamulce sprawne. Skrzynia biegów automatyczna płynnie zmienia biegi.

Sprawdzenie podwozia

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Stan ogumienia od strony wew.	Tak	Ok	Brak uwag
Łożyska kół	Tak	Ok	Brak

przednich i tylnych Amortyzatory (wycieki, luzy)	Tak	Ok	uwag Brak uwag
Wahacze i tuleje wahaczy	Tak	Ok	Brak uwag
Końcówki drążków	Tak	Ok	Brak uwag
Stabilizatory oraz łączniki	Tak	Ok	Brak uwag
Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki)	Tak	Ok	Brak uwag
Układ napędowy (przeguby, półosie, wał napędowy)	Tak	Ok	Brak uwag
Elementy przekładni kierowniczej (wycieki, luzy)	Tak	Ok	Brak uwag
Połączenie silnika ze skrzynią biegów (wycieki)	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena szczelności silnika od spodu (wycieki, zapocenia)	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena pasa przedniego	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena progów oraz elementów konstrukcyjnych pod kątem korozji oraz ewentualnych napraw	Tak	Nie ok	Widoczne ślady korozji
Ocena fabrycznych mocowań elementów karoserii	Tak	Ok	Brak uwag

Wnioski po sprawdzeniu podwozia

Podwozie sprawdzono na niezależnej stacji diagnostycznej. Diagnosta nie miał większych uwag. Brak luzów w układzie kierowniczym i zawieszeniu. Brak widocznych wycieków. Amortyzatory bez wycieków. Przewody paliwowe w stanie dobrym, suche. Osłony półosi napędowych bez uszkodzeń, suche. Układ wydechowy szczelny. Stan tarcz i klocków - bez zastrzeżeń. Stan tarcz i klocków - bez zastrzeżeń. Brak widocznych śladów napraw elementów konstrukcyjnych samochodu. Na elementach zawieszenia widoczne są ślady korozji.

Uwaga!

Rzecznik Autotesto podczas oględzin nie może ściągać plastikowych osłon pojazdu.

Kontrola podwozia została przeprowadzona bez demontowania osłony dolnej silnika. Ewentualne wycieki weryfikowano bez ściągniętej osłony, wokół osłony oraz przez otwory rewizyjne dostępne w osłonie z możliwie najwyższą dokładnością.

Historia napraw

Przebieg	Data	Naprawiany / Wymieniany element	Miejsce naprawy
----------	------	---------------------------------------	-----------------

Podsumowanie

Prawdopodobne naprawy jakie trzeba wykonać i ich szacowany koszt

Analiza przebiegów na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Sprzedający nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających przebieg. Są zapisy w komputerze pokładowym samochodu, które uwiarygodniają przebieg. Przebieg na zawieszce z wymiany oleju nie odbiega od deklarowanego.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający bardzo kontaktowy i konkretny. Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać. W mojej ocenie szczerze odpowiadał na pytania i nic nie ukrywał.

Czy stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem: **NIE**

Brak ogłoszenia

Czy stan zużycia pojazdu jest adekwatny do przebiegu deklarowanego: **TAK**

Stan zużycia pojazdu jest adekwatny do deklarowanego przebiegu. Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu. Auto nie jest ponadnormatywnie zużyte na tle innych aut w podobnym roczniku i z podobnym przebiegiem.

Podsumowanie

Czy auto jest warte zakupu i dlaczego / czy ekspert kupiłby to auto: **TAK**

Cena pojazdu: **48000 zł**

Moim zdaniem, można warunkowo rozważyć zakup tego auta ze względu na:

- Brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych.
- Bogate i w pełni sprawne wyposażenie.
- Niezniszczone nadmiernie wnętrze.
- Dobry stan mechaniczny oraz stan podwozia. Należy jednak pamiętać o mankamentach ujawnionych podczas oględzin.

Galeria





