

RAPORT AUTOTESTO.PL

Raport: **(429776951/2025)**
Raport wykonał: **(kod eksperta)1613**
Data sporządzenia raportu: **27.03.2025**
Pakiet: **Standard**

Informacje podstawowe auta

Marka	Mazda
Nadwozie	Hatchback
Przebieg	120406
Model	3
Pojemność	1998cm3
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rocznik	2020
Moc	180KM / 132kW
Skrzynia biegów	Manualna



Informacje dodatkowe auta

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	JMZBP6HH601146801
Układ silnika / Ilość cylindrów	R4
Rodzaj napędu	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	20/03/2026
Data ważności ubezpieczenia	11/07/2025
Data pierwszej rejestracji	28/07/2020
Data pierwszej rejestracji w Polsce	21/03/2023
Kraj poprzedniej rejestracji	Holandia
Dopuszczalna masa całkowita	1929 kg

Ocena zewnętrzna pojazdu

Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii

Pomiary lakieru


Wartość zmierzona

Punkt	Zakres [µm]
1	80-180
2	80-180
3	80-180
4	80-180
5	80-180
6	80-180
7	80-180
8	80-180
9	80-180
10	300-750
11	80-180

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona

Punkt	Stan
A	Ok
B	Ok
C	Ok
D	Ok
E	Ok
F	Ok
G	Ok
H	Ok
I	Ok
J	Ok

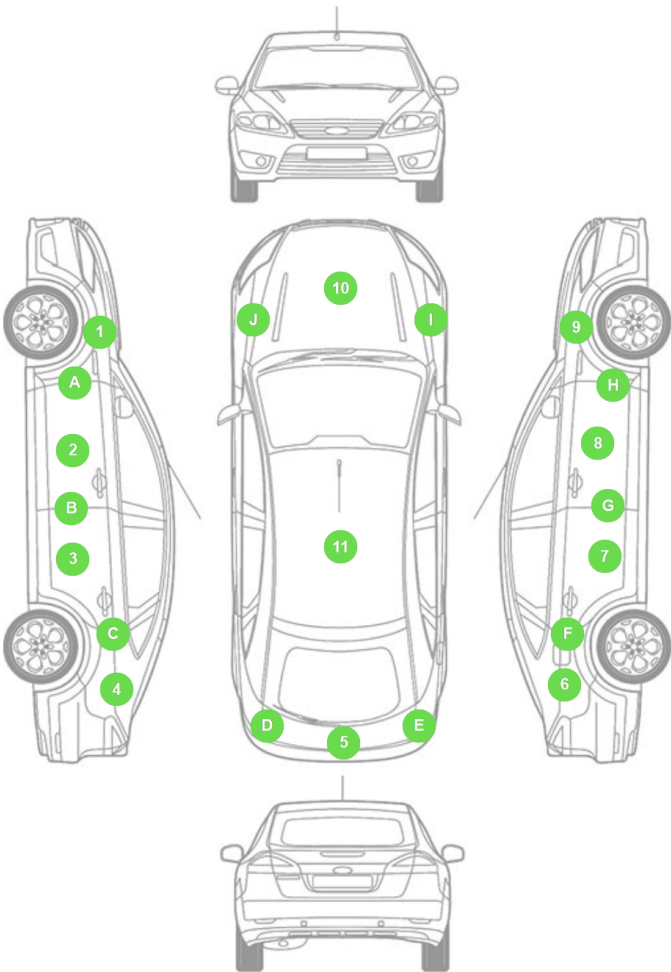

Wnioski

Badanie lakieru zostało wykonane za pomocą urządzenia diagnostycznego Blue Technology Expert. Przed pomiarem urządzenie zostało skalibrowane. Grubość powłoki lakierniczej jest jednolita na całym nadwoziu, z wyjątkiem maski. Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach nie wykazał nieprawidłowości, podobnie jak pomiar szczelin karoserii.

Sporządzono zdjęcia dokumentujące stan pojazdu w dniu oględzin. Na tylnym prawym błotniku widoczna jest minimalna wgniotka, a na przednim prawym błotniku drobny odprysk. Maski oraz przedni zderzak były lakierowane.

Szyby

	Producent	Data produkcji
Przód	Szyba fabryczna	Brak danych
P. przednie drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
P. tylne drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
P. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
Tył	Szyba fabryczna	Brak danych
L. tylne drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
L. przednie drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
L. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych

Czy numeracja szyb jest zgodna parami?	Tak
--	-----

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Przednia szyba nie posiada większych wad, które kwalifikowałyby ją do wymiany. Szyba czołowa ma drobne obicia od kamyków. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.

Światła

Producent lamp przednich	Brak danych.
--------------------------	--------------

Typ	Stan	Komentarz
Mijania	Ok	Brak uwag
Kierunkowskazy	Ok	Brak uwag
Stopu	Ok	Brak uwag
Długie	Ok	Brak uwag
Postojowe	Ok	Brak uwag
Przeciwmgłowe	Ok	Brak uwag
Cofania	Ok	Brak uwag
Awaryjne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przezroczystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne.

Opony / Felgi

	Lewy przód	Lewy Tył	Prawy przód	Prawy tył
Typ	letnia	letnia	letnia	letnia
Producent	GoodRide	GoodRide	GoodRide	GoodRide
Nazwa handlowa	ZuperEco	ZuperEco	ZuperEco	ZuperEco
Indeks	Z107	Z107	Z107	Z107
prędkości i nośności	91W	91W	91W	91W
Data produkcji	2024	2024	2024	2024
Rozmiar opony	235/35R19	235/35R19	235/35R19	235/35R19
Felga (Stała/Stopowa)	stopowa	stopowa	stopowa	stopowa
Stan felgi	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry
Stan bieżnika str. wew.	7.28	6.90	7.26	7.48
Stan bieżnika środek	6.72	7.15	6.73	7.45
Stan bieżnika str. zew.	7.07	7.03	6.75	7.23

Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony praktycznie nowe. Wysokość bieżnika jest dostateczna. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Stan felg bez zastrzeżeń.

Komora silnika

	Stan	Komentarz
Wew. stan maski i maty wygłuszającej Ślady odkręcania śrub mocujących Producent oleju Gatunek oleju Data wymiany Poziom oleju Kolor oleju Gatunek płynu chłodniczego Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
	Nie ok	Widoczne ślady odkręcania śrub maski.
	Brak danych	
	Brak danych	
	Brak zawieszki	
	Ok	Brak uwag
	Ok	Brak uwag
	Brak danych	
	Ok	Brak uwag

Kolor płynu chłodniczego	ZIELONY	
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora w dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Widoczne ślady odkręcania śrub mocujących maskę. Brak widocznych zawieszek serwisowych. Prawidłowy stan maty wyguszającej, nie jest uszkodzona i odpowiednio przylega do pokrywy silnika.

Ocena wnętrza pojazdu

Wypożyczenie pojazdu

	Stan	Komentarz
Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Brak	Brak uwag
Światła reg. Elektrycznie	Brak	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Światła przeciwmgłowe		
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia pojazdu

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne, nie powycierane. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji. Kierownica i okładziny na pedałach bez ponadnormatywnych uszkodzeń. Wyposażenie pojazdu jest w pełni sprawne.

Kokpit

	Stan	Komentarz
Plastiki	Ok	Brak uwag
Drewno	Brak	Brak uwag
Elementy metalowe	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu.

Stan elementów tapicerki

Wizualna ocena zużycia (stan)	bardzo dobry
Czy w aucie czuć zapach papierosów?	Nie

Rodzaj wady	Stan	Komentarz
Pęknięcia	Brak	Brak uwag
Przypalenia	Brak	Brak uwag
Zabrudzenia	Brak	Brak uwag
Przetarcia	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w bardzo dobrym stanie. Brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt.

Jazda próbna

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
--	------------	------	-----------

Rozruch silnika zimnego	Tak	Ok	Brak uwag
Rozruch silnika rozgrzanego	Tak	Ok	Brak uwag
Czy gasną kontrolki po odpaleniu	Tak	Ok	Brak uwag
Dymienie z rury (kolor)	Tak	Ok	Brak uwag
Przyspieszanie	Tak	Ok	Brak uwag
Hamowanie	Tak	Ok	Brak uwag
Skrzynia biegów	Tak	Ok	Brak uwag
Tempomat	Tak	Ok	Brak uwag
Zawieszenie	Tak	Ok	Brak uwag
Jazda na wprost	Tak	Ok	Brak uwag
Hamulec ręczny	Tak	Ok	Brak uwag
Luz na kierownicy	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Instalacja gazowa	Brak	Brak	

Wnioski po jeździe próbnej

Jazda testowa odbyła się w warunkach drogowych na dystansie ok. 4 km. Prędkości osiągane podczas jazdy: do 120 km/h. Rozruch zimnego silnika prawidłowy. Prędkość obrotowa biegu jałowego stabilna. Odpalanie na ciepło - bez uwag. Wszystkie kontrolki po odpaleniu samochodu gasły prawidłowo. Pojazd przyspiesza poprawnie, prowadzi się stabilnie. Auto nie ściąga w żadną stronę. Podczas jazdy po nierównościach nie zaobserwowano żadnych stuków w zawieszeniu. Hamulce sprawne. Skrzynia biegów i sprzęgło działają prawidłowo.

Sprawdzenie podwozia

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Stan ogumienia od strony wew.	Tak	Ok	Brak uwag
Łożyska kół przednich i tylnych	Tak	Ok	Brak uwag
Amortyzatory (wycieki, luzy)	Tak	Ok	Brak uwag
Wahacze i tuleje wahaczy	Tak	Ok	Brak uwag
Końcówki drążków	Tak	Ok	Brak uwag
Stabilizatory oraz łączniki	Tak	Ok	Brak uwag
Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki)	Tak	Ok	Brak uwag
Układ napędowy (przeguby, półosie,	Tak	Ok	Brak uwag

wał napędowy)			
Elementy przekładni kierowniczej (wycieki, luzy)	Tak	Ok	Brak uwag
Połączenie silnika ze skrzynią biegów (wycieki)	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena szczelności silnika od spodu (wycieki, zapocenia)	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena pasa przedniego	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena progów oraz elementów konstrukcyjnych pod kątem korozji oraz ewentualnych napraw	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena fabrycznych mocowań elementów karoserii	Tak	Ok	Brak uwag

Wnioski po sprawdzeniu podwozia

Brak luzów w układzie kierowniczym i zawieszeniu. Brak widocznych wycieków. Brak widocznych śladów korozji zawieszenia. Amortyzatory bez wycieków. Przewody paliwowe w stanie dobrym, suche. Osłony półosi napędowych bez uszkodzeń, suche. Układ wydechowy szczelny. Stan tarcz i klocków - bez zastrzeżeń. Brak widocznych śladów napraw elementów konstrukcyjnych samochodu.

Uwaga!

Rzeczoznawca Autotesto podczas oględzin nie może ściągać plastikowych osłon pojazdu.

Kontrola podwozia została przeprowadzona bez demontowania osłony dolnej silnika. Ewentualne wycieki weryfikowano bez ściągniętej osłony, wokół osłony oraz przez otwory rewizyjne dostępne w osłonie z możliwie najwyższą dokładnością.

Historia napraw

Przebieg	Data	Naprawiany / Wymieniany element	Miejsce naprawy
----------	------	---------------------------------	-----------------

Podsumowanie

Prawdopodobne naprawy jakie trzeba wykonać i ich szacowany koszt

Analiza przebiegów na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Sprzedający nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających przebieg. Brak czytelnej zawieszki i książki serwisowej. Nie można wykonać analizy.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Nie miałem okazji rozmawiać z właścicielem, samochód do oględzin udostępnił mi pracownik komisju. Pracownik udostępniający samochód był bardzo pomocny. Podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać.

Czy stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem: **TAK**

Stan faktyczny samochodu jest zgodny z informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

Czy stan zużycia pojazdu jest adekwatny do przebiegu deklarowanego: **TAK**

Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu.

Podsumowanie

Czy auto jest warte zakupu i dlaczego / czy ekspert kupiłby to auto: **TAK**

Cena pojazdu: **69000 zł**

Moim zdaniem, warto rozważyć zakup tego auta ze względu na:

Dobry stan karoserii.
Brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych.
Bogate i w pełni sprawne wyposażenie.
Niezniszczone nadmiernie wnętrze.
Dobry stan mechaniczny oraz podwozia.

W pojeździe lakierowane były maska i przedni zderzak. Poza tym widoczne są jedynie drobne ślady eksploatacyjne, takie jak pojedyncze odpryski od kamyków czy niewielka wgniotka. Ogólnie samochód prezentuje się bardzo dobrze i wykazuje jedynie minimalne ślady użytkowania.

Galeria

