

RAPORT AUTOTESTO.PL

Raport: **(363933699/2025)**
Raport wykonał: **(kod eksperta)540**
Data sporządzenia raportu: **07.05.2025**
Pakiet: **Standard**

Informacje podstawowe auta

Marka	Renault
Nadwozie	Minivan
Przebieg	221571
Model	Espace
Pojemność	1598cm3
Rodzaj paliwa	Diesel
Rocznik	2015
Moc	160KM / 118kW
Skrzynia biegów	Automatyczna



Informacje dodatkowe auta

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	VF1RFC00454157777
Układ silnika / Ilość cylindrów	R4
Rodzaj napędu	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	25/03/2026
Data ważności ubezpieczenia	Brak danych
Data pierwszej rejestracji	22/03/2016
Data pierwszej rejestracji w Polsce	26/04/2019
Kraj poprzedniej rejestracji	Niemcy
Dopuszczalna masa całkowita	2471 kg

Ocena zewnętrzna pojazdu

Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii

Pomiary lakieru


Wartość zmierzona

Punkt	Zakres [µm]
1	Nie dotyczy
2	80-180
3	80-180
4	80-180
5	Nie dotyczy
6	80-180
7	0-80
8	80-180
9	Nie dotyczy
10	80-180
11	80-180

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona

Punkt	Stan
A	Ok
B	Ok
C	Ok
D	Ok
E	Ok
F	Ok
G	Ok
H	Ok
I	Ok
J	Ok

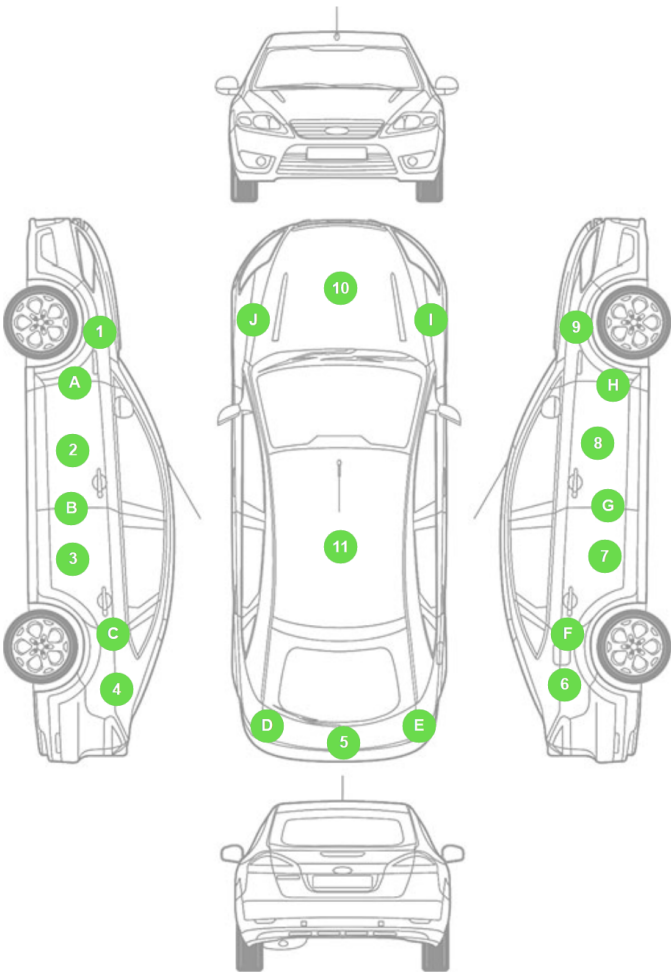

Wnioski

Badanie lakieru zostało wykonane za pomocą urządzenia diagnostycznego Forch TB72. Przed pomiarem urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Pomiar grubości powłoki lakierniczej nie wykazał zawyżonych wartości. Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości. Pomiar szczelin pojazdu nie wykazał nieprawidłowości. Sporządzono zdjęcia dokumentujące stan karoserii w dniu oględzin. Auto posiada mankament widoczne na zdjęciach jakies otarcia, wgniecenia.

Szyby

	Producent	Data produkcji
Przód	Szyba fabryczna	2015
P. przednie drzwi	Szyba fabryczna	2015
P. tylne drzwi	Szyba fabryczna	2015
P. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	2015
Tył	Szyba fabryczna	2015
L. tylne drzwi	Szyba fabryczna	2015
L. przednie drzwi	Szyba fabryczna	2015
L. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	2015

Czy numeracja szyb jest zgodna parami?	Tak
--	-----

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Wszystkie szyby są z tego samego rocznika. Przednia szyba nie posiada większych wad, które kwalifikowałyby ją do wymiany. Szyba czołowa nosi ślady drobnych rysek, które są typowo eksploatacyjne i nie wpływają na bezpieczeństwo. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.

Światła

Producent lamp przednich	Fabryczne
--------------------------	-----------

Typ	Stan	Komentarz
Mijania	Ok	Brak uwag
Kierunkowskazy	Ok	Brak uwag
Stopu	Ok	Brak uwag
Długie	Ok	Brak uwag
Postojowe	Ok	Brak uwag
Przeciwmgłowe	Ok	Brak uwag
Cofania	Ok	Brak uwag
Awaryjne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przezroczystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Na

wszystkich lampach obecne drobne ryski eksploatacyjne. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne.

Opony / Felgi

Typ	Lewy przód	Lewy Tył	Prawy przód	Prawy tył
Producent	wielosezono	wielosezono	wielosezono	wielosezono
Nazwa handlowa	Sunfull	Landsail	Sunfull	Landsail
Indeks prędkości i nośności	Allseason SF983AS	4-seasons	Allseason SF983AS	4-seasons
Data produkcji	107V	107V	107V	107V
Rozmiar opony	2020	2018	2020	2018
Felga (Stało wa/Stopowa)	235/60R18	235/60R18	235/60R18	235/60R18
Stan felgi	stopowa	stopowa	stopowa	stopowa
Stan bieżnika str. wew.	dobry	dobry	dobry	zły
Stan bieżnika środka	6.3	6.7	5.5	6.5
Stan bieżnika str. zew.	6.0	6.9	5.4	6.8
	5.9	7.0	6.1	6.6

Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w dobrym stanie. Wysokość bieżnika jest dostateczna. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Na obu osiach opony tego samego typu i innego producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Felgi noszą typowe ślady eksploatacyjne.

Komora silnika

	Stan	Komentarz
Wew. stan maski i maty wygłuszającej Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
	Nie ok	Widoczne ślady odkręcania śrub mocujących maskę
Producent oleju	Brak danych	
Gatunek oleju	Brak danych	
Data wymiany	Brak zawieszki	
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	

Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	RÓŻOWY	
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Komora w dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Widoczne ślady odkręcania śrub mocujących maskę. Brak widocznych zawieszek serwisowych. Prawidłowy stan maty wygłuszającej, nie jest uszkodzona i odpowiednio przylega do pokrywy silnika.

Ocena wnętrza pojazdu

Wypożyczenie pojazdu

	Stan	Komentarz
Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg.	Ok	Brak uwag
Elektrycznie		
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czunik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Światła przeciwmgłowe		
Podgrzewane fotele	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Ok	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne	Brak	

Wnioski po oględzinach wyposażenia pojazdu

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne , nie powycierane. Przyciski z widocznymi śladami eksploatacji. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji. Kierownica i okładziny na pedałach bez ponadnormatywnych uszkodzeń. Wyposażenie pojazdu jest w pełni sprawne.

Kokpit

	Stan	Komentarz
Plastiki	Ok	Brak uwag
Drewno	Brak	Brak uwag
Elementy metalowe	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Występują typowo eksploatacyjne ślady użytkowania. Widoczne przytarcia na kierownicy i gałce dźwigni zmiany biegów. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu. Miejscami wymaga czyszczenia.

Stan elementów tapicerki

Wizualna ocena zużycia (stan)	dobry
Czy w aucie czuć zapach papierosów?	Nie

Rodzaj wady	Stan	Komentarz
Pęknięcia	Występują	Widoczne na zdjęciach
Przypalenia	Brak	Brak uwag
Zabrudzenia	Występują	Widoczne na zdjęciach
Przetarcia	Występują	Widoczne na zdjęciach

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w dobrym stanie. Brak większych uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Najbardziej zniszczony fotel kierowcy z pęknięciami ekoskóry. Tapicerki drzwi noszą standardowe ślady użytkowania. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć. Obicia foteli i tylnej kanapy wymagają miejscami czyszczenia. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt.

Jazda próbna

	Sprawdzono	Stan	Komenta rz
Rozruch silnika zimnego	Tak	Ok	Brak uwag
Rozruch silnika rozgrzanego	Tak	Ok	Brak uwag
Czy gasną kontrolki po odpaleniu	Tak	Ok	Brak uwag
Dymienie z rury (kolor)	Tak	Ok	Brak uwag
Przyspieszanie	Tak	Ok	Brak uwag
Hamowanie	Tak	Ok	Brak uwag
Skrzynia biegów	Tak	Ok	Brak uwag
Tempomat	Tak	Ok	Brak uwag
Zawieszenie	Tak	Ok	Brak uwag
Jazda na wprost	Tak	Ok	Brak uwag
Hamulec ręczny	Tak	Ok	Brak uwag
Luz na kierownicy	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Instalacja gazowa	Tak	Brak	Brak uwag

Wnioski po jeździe próbnej

Jazda testowa odbyła się w warunkach drogowych na dystansie ok. 8 km. Prędkości osiągane podczas jazdy: do 60 km/h. Rozruch zimnego silnika prawidłowy. Prędkości obrotowa biegu jałowego stabilna. Odpalanie na ciepło - bez uwag. Wszystkie kontrolki po odpaleniu samochodu gasły prawidłowo. Pojazd przyspiesza poprawnie, prowadzi się stabilnie. Auto nie ściąga w żadną stronę. Podczas jazdy po nierównościach nie zaobserwowano żadnych stuków w zawieszeniu. Hamulce sprawne. Skrzynia biegów i sprzęgło działają prawidłowo.

Sprawdzenie podwozia

	Sprawdzono	Stan	Komenta rz
Stan ogumienia od strony wew.	Tak	Ok	Brak uwag
Łożyska kół przednich i tylnych	Tak	Ok	Brak uwag
Amortyzatory (wycieki, luzy)	Tak	Ok	Brak uwag
Wahacze i tuleje wahaczy	Tak	Ok	Brak uwag

Końcówki drążków	Tak	Ok	Brak uwag
Stabilizatory oraz łączniki	Tak	Nie ok	Lewy stworzeń wahacza - pęknięta guma, do wymiany
Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki)	Tak	Nie ok	Tylne tarcze posiadają spory rant, konieczna wymiana. UWAGA: do tego modelu auta występują tylko oryginalne tarcze tylne
Układ napędowy (przeguby, półosie, wał napędowy)	Tak	Ok	Brak uwag
Elementy przekładni kierowniczej (wycieki, luzy)	Tak	Ok	Brak uwag
Połączenie silnika ze skrzynią biegów (wycieki)	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena szczelności silnika od spodu (wycieki, zapocenia)	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena pasa przedniego	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena progów oraz elementów konstrukcyjnych pod kątem korozji oraz ewentualnych napraw	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena fabrycznych mocowań elementów karoserii	Tak	Ok	Brak uwag

Wnioski po sprawdzeniu podwozia

Brak luzów w układzie kierowniczym i zawieszeniu. Brak widocznych wycieków. Brak widocznych śladów korozji zawieszenia. Amortyzatory bez wycieków. Przewody paliwowe w stanie dobrym, suche. Osłony półosi napędowych bez uszkodzeń, suche. Układ wydechowy szczelny. Tylne tarcze i klocki do wymiany. Brak widocznych śladów napraw elementów konstrukcyjnych samochodu.

Uwaga!

Rzecznawca Autotesto podczas oględzin nie może ściągać plastikowych osłon pojazdu.

Kontrola podwozia została przeprowadzona bez demontowania osłony dolnej silnika. Ewentualne wycieki weryfikowano bez ściągniętej osłony, wokół osłony oraz przez otwory rewizyjne dostępne w osłonie z możliwie najwyższą dokładnością.

Historia napraw

Przebieg	Data	Naprawiany / Wymieniany element	Miejsce naprawy
----------	------	---------------------------------	-----------------

Podsumowanie

Prawdopodobne naprawy jakie trzeba wykonać i ich szacowany koszt

Analiza przebiegów na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Sprzedający nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających przebieg. Brak czytelnej zawieszki i książki serwisowej. Nie można wykonać analizy.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający bardzo kontaktowy i konkretny. Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać. W mojej ocenie szczerze odpowiadał na pytania i nic nie ukrywał.

Czy stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem: **NIE**

Link z załącznika nie działa, w związku z tym Brak odniesienia do auta z ogłoszenia.

Czy stan zużycia pojazdu jest adekwatny do przebiegu deklarowanego: **TAK**