

RAPORT AUTOTESTO.PL

Raport: **(945228542/2025)**
Raport wykonał: **(kod eksperta)1159**
Data sporządzenia raportu: **16.05.2025**
Pakiet: **Standard**

Informacje podstawowe auta

Marka	Opel
Nadwozie	Kombi
Przebieg	160876
Model	Astra
Pojemność	1598cm3
Rodzaj paliwa	Diesel
Rocznik	2019
Moc	101KM / 74kW
Skrzynia biegów	Manualna



Informacje dodatkowe auta

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	W0VBE8EGXK8051210
Układ silnika / Ilość cylindrów	R4
Rodzaj napędu	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	Brak danych
Data ważności ubezpieczenia	Nieubezpieczony
Data pierwszej rejestracji	11/06/2019
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Niezarejestrowany
Kraj poprzedniej rejestracji	Niemcy
Dopuszczalna masa całkowita	1980 kg

Ocena zewnętrzna pojazdu

Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii

Pomiary lakieru


Wartość zmierzona

Punkt	Zakres [µm]
1	0-80
2	0-80
3	0-80
4	0-80
5	0-80
6	0-80
7	0-80
8	0-80
9	0-80
10	0-80
11	0-80

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona

Punkt	Stan
A	Ok
B	Ok
C	Ok
D	Ok
E	Ok
F	Ok
G	Ok
H	Ok
I	Ok
J	Ok

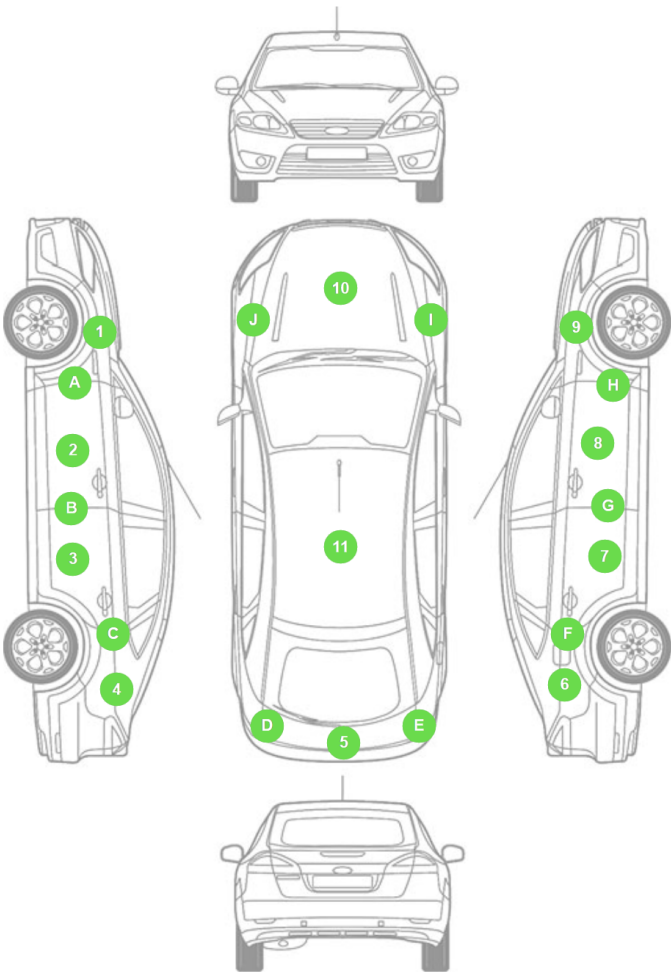

Wnioski

Badanie stanu nadwozia i powłoki lakierniczej wykonano optycznie oraz przy użyciu urządzenia GL-PRO-2-FAZ. Zmierzone grubości powłoki lakierniczej elementów poszycia zewnętrznego nadwozia zamieszczone są w tabeli.

Badanie miernikiem lakieru odbyło się przy w miarę czystej karoserii.

Pomiar nie wykazał znaczących odchyleń w grubości lakieru.

Element nr 1 - błotnik lewy przód - oryginalny lakier

Element nr 2 - drzwi lewy przód - oryginalny lakier

Element nr 3 - drzwi lewy tył - oryginalny lakier

Element nr 4 - błotnik lewy tył - oryginalny lakier

Element nr 5 - kłapa bagażnika - oryginalny lakier.

Element nr 6 - błotnik prawy tył - oryginalny lakier

Element nr 7 - drzwi prawy tył - oryginalny lakier

Element nr 8 - drzwi prawy przód - oryginalny lakier

Element nr 9 - błotnik prawy przód - oryginalny lakier

Element nr 10 - maska silnika - oryginalny lakier

Element nr 11 - dach - oryginalny lakier

Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości.

Drobne odpryski na masce przedniej oraz na zderzaku przód.

Stan powłoki lakierniczej określam jako bardzo dobry.

Badanie wykonane szczelinomierzem nie wskazało nieprawidłowości.

Szyby

	Producent	Data produkcji
Przód	Szyba fabryczna	2019
P. przednie drzwi	Szyba fabryczna	2019
P. tylne drzwi	Szyba fabryczna	2018
P. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	2019
Tył	Szyba fabryczna	2019
L. tylne drzwi	Szyba fabryczna	2019
L. przednie drzwi	Szyba fabryczna	2019
L. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	2019

Czy numeracja szyb jest zgodna parami?

Tak

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby pojazdu są szybami fabrycznymi, sygnowane są one oryginalnym logiem producenta.

Wszystkie szyby pochodzą z 2018 i 2019 roku oraz są barwione. Tylne szyby posiadają ogrzewanie elektryczne. Nie stwierdzono uszkodzeń ani zarysowań na szybach. Widoczne bardzo drobne odpryski na szybie przedniej.

Światła

Producent lamp przednich

Opel LED matrycowe

Typ	Stan	Komentarz
Mijania	Ok	Brak uwag
Kierunkowskazy	Ok	Brak uwag
Stopu	Ok	Brak uwag
Długie	Ok	Brak uwag
Postojowe	Ok	Brak uwag
Przeciwmgłowe	Ok	Brak uwag
Cofania	Ok	Brak uwag
Awaryjne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach świateł

Lampy wszystkie oryginalne, z przodu można sprawdzić daty produkcji i są one zgodne z rocznikiem produkcji samochodu. Lampy w bardzo dobrym stanie, zarówno przednie jak i tylne. Wszystkie światła sprawne.

Opony / Felgi

Typ	Lewy przód	Lewy Tył	Prawy przód	Prawy tył
	wielosezono wa	zimowa	wielosezono wa	zimowa
Producent	Michelin	Fulda	Michelin	Fulda
Nazwa handlowa	Cross Climate	Kristall Control	Cross Climate	Kristall Control
Indeks prędkości i nośności	94V	91H	94V	91H
Data produkcji	2017	Brak danych	Brak danych	2021
Rozmiar opony	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16
Felga (Stalowa/Stopowa)	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa
Stan felgi	dobry	dobry	dobry	dobry
Stan bieżnika str. wew.	4.7	6.6	5.3	6.7
Stan bieżnika środka	4.6	7.4	6.0	7.0
Stan bieżnika str. zew.	4.0	6.5	5.0	6.4

Wnioski po oględzinach opon i felg

Samochód wyposażony w opony wielosezonowe i zimowe. Stan zużycia opon tylnych około 20%, przednich 40-60%. Felgi w samochodzie proste bez uszkodzeń, stalowe z kołpakami- widoczne na zdjęciach.

Komora silnika

	Stan	Komentarz
Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak danych	
Gatunek oleju	Brak danych	
Data wymiany	01/04/2024	
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	RÓŻOWY	
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Oględziny komory silnikowej wskazują, iż silnik podlegał właściwej eksploatacji. Brak jakichkolwiek śladów wycieków. Stan komory silnikowej jest adekwatny do okresu eksploatacji. Brak śladów mycia komory silnika przed sprzedażą. Nie stwierdzono uszkodzeń powłoki lakierniczej w komorze silnika. Nie stwierdzono uszkodzeń lub deformacji elementów konstrukcyjnych w komorze silnika. Silnik pracuje równo i cicho. Podczas jazdy próbnej żadnych niepokojących odgłosów nie zanotowałem. Brak korozji w komorze silnika. Przewody gumowe oraz uszczelki są w stanie bardzo dobrym. Widoczne są standardowe ślady użytkowania. Płyn hamulcowy ma właściwy poziom. Brak niepokojących dźwięków.

Ocena wnętrza pojazdu

Wypożyczenie pojazdu

	Stan	Komentarz
Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Brak	Brak uwag
Światła reg.	Brak	Brak uwag
Elektrycznie		
El. składane lusterka	Brak	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czunik parkowania P/T	Ok	Przód i tył, kamera cofania

Światła przeciwmgłowe		
Podgrzewane fotele	Ok	Przednie i podgrzewana kierownica
El. reg. fotel kierowcy	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia pojazdu

Samochód bez większych śladów użytkowania. Pokręta, przyciski i wyświetlacze w stanie bardzo dobrym. Wyposażenie sprawne, włącznie z klimatyzacją. Z wentylacji nie wydobywa się żaden nieprzyjemny zapach.

Kokpit

	Stan	Komentarz
Plastiki	Ok	Brak uwag
Drewno	Brak	Brak uwag
Elementy metalowe	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w stanie bardzo dobrym, bez uszkodzeń i zadrapań. Elementy metalowe kokpitu również w stanie bardzo dobrym.

Stan elementów tapicerki

Wizualna ocena zużycia (stan)	bardzo dobry
Czy w aucie czuć zapach papierosów?	Nie

Rodzaj wady	Stan	Komentarz
Pęknięcia	Brak	Brak uwag
Przypalenia	Brak	Brak uwag
Zabrudzenia	Brak	Brak uwag
Przetarcia	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach tapicerki

Elementy tapicerskie w bardzo dobrym stanie. Fotele przednie i wszystkie tylne w stanie bardzo dobrym. Elementy tapicerskie boczaków drzwiowych w stanie bardzo dobrym, bez uszkodzeń. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń.

Jazda próbna

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Rozruch silnika zimnego	Tak	Ok	Brak uwag
Rozruch silnika rozgrzanego	Tak	Ok	Brak uwag
Czy gasną kontrolki po odpaleniu	Tak	Ok	Brak uwag
Dymienie z rury (kolor)	Tak	Ok	Brak uwag
Przyspieszanie	Tak	Ok	Brak uwag
Hamowanie	Tak	Ok	Brak uwag
Skrzynia biegów	Tak	Ok	Brak uwag
Tempomat	Tak	Ok	Brak uwag
Zawieszenie	Tak	Ok	Brak uwag
Jazda na wprost	Tak	Ok	Brak uwag
Hamulec ręczny	Tak	Ok	Brak uwag
Luz na kierownicy	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Instalacja gazowa	Nie		

Wnioski po jeździe próbnej

Jazda odbyła się na krótkim odcinku drogi. Samochód bez polisy OC, na nieoryginalnych tablicach. Auto odpala bez problemu zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku. Brak dymienia na zimnym, jak i na ciepłym silniku. Na biegu jałowym obroty nie falują. Podczas gwałtownego ruszenia brak wibracji od strony komory silnika, poduszki silnika zapewne są w dobrym stanie. Biegi wchodzi prawidłowo i płynnie, skrzynia działa bardzo dobrze. W trakcie przyspieszania pojazd utrzymuje zadany mu kierunek jazdy. Tarcze hamulcowe mają właściwy kolor, podczas hamowania brak odczuwalnych drgań. W czasie jazdy po nierównościach nie stwierdzono żadnych niepokojących dźwięków czy stuków. Układ kierowniczy funkcjonuje prawidłowo.

Sprawdzenie podwozia

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Stan ogumienia od strony wew.			
Łożyska kół przednich i tylnych			
Amortyzatory (wycieki, luzy)			
Wahacze i tuleje wahaczy			
Końcówki drążków			
Stabilizatory oraz łączniki			
Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki)			
Układ napędowy (przeguby, półosie, wał napędowy)			
Elementy przekładni kierowniczej (wycieki, luzy)			
Połączenie silnika ze skrzynią biegów (wycieki)			
Ocena szczelności silnika od spodu (wycieki, zapocenia)			
Układ wydechowy			
Ocena pasa przedniego			
Ocena progów oraz elementów konstrukcyjnych pod kątem korozji oraz ewentualnych napraw			
Ocena fabrycznych mocowań elementów karoserii			

Wnioski po sprawdzeniu podwozia

Brak możliwości wyjazdu na stację diagnostyczną, samochód bez ubezpieczenia OC.

Uwaga!

Rzecznik Autotestu podczas oględzin nie może ściągać plastikowych osłon pojazdu.

Kontrola podwozia została przeprowadzona bez demontowania osłony dolnej silnika. Ewentualne wycieki weryfikowano bez ściągniętej osłony, wokół osłony oraz przez otwory rewizyjne dostępne w osłonie z możliwie najwyższą dokładnością.

Historia napraw

Przebieg	Data	Naprawiany /	Miejsce naprawy
----------	------	--------------	-----------------

Podsumowanie

Prawdopodobne naprawy jakie trzeba wykonać i ich szacowany koszt

Analiza przebiegów na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Przebieg na zawieszce z wymiany oleju nie odbiega od deklarowanego. Brak książki serwisowej.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający bardzo kontaktowy i konkretny. Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać. W mojej ocenie szczerze odpowiadał na pytania i nic nie ukrywał.

Czy stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem: **TAK**

Nie zostało mi przedstawione.

Czy stan zużycia pojazdu jest adekwatny do przebiegu deklarowanego: **TAK**

Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu.

Podsumowanie


Czy auto jest warte zakupu i dlaczego / czy ekspert kupiłby to auto: **TAK**


Cena pojazdu: **42800 zł**



Moim zdaniem, warto rozważyć zakup tego auta ze względu na:


- bardzo dobry stan karoserii.
- brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych.
- bogate i w pełni sprawne wyposażenie.
- niezniszczone nadmiernie wnętrze.
- bardzo dobry stan mechaniczny



Galeria

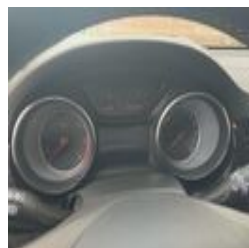


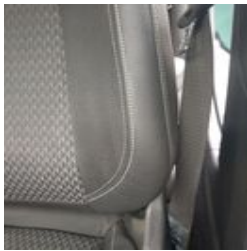

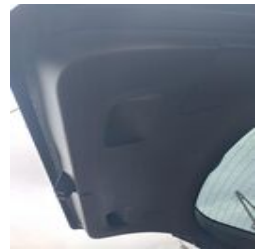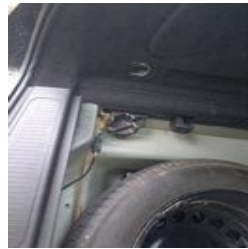

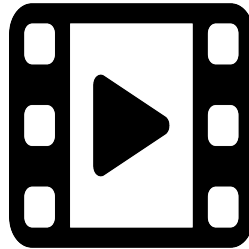

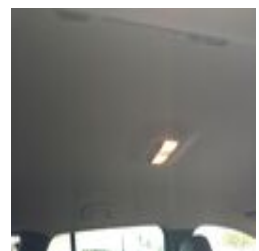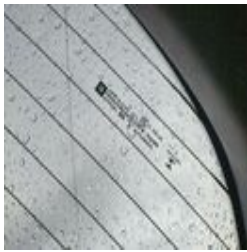

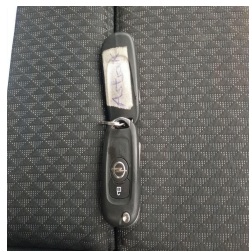

Bridges ABC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		