

RAPORT AUTOTESTO.PL

Raport: **(703632803/2025)**
Raport wykonał: **(kod eksperta)1336**
Data sporządzenia raportu: **22.07.2025**
Pakiet: **Standard**

Informacje podstawowe auta

Marka	Toyota
Nadwozie	Hatchback
Przebieg	12448
Model	Yaris
Pojemność	1490cm3
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rocznik	2023
Moc	125KM / 92kW
Skrzynia biegów	Manualna



Informacje dodatkowe auta

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	YARKAAC3X00010869
Układ silnika / Ilość cylindrów	R3
Rodzaj napędu	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	31/08/2026
Data ważności ubezpieczenia	Brak danych
Data pierwszej rejestracji	31/08/2023
Data pierwszej rejestracji w Polsce	31/08/2025
Kraj poprzedniej rejestracji	Polska
Dopuszczalna masa całkowita	1555 kg

Ocena zewnętrzna pojazdu

Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii

Pomiary lakieru


Wartość zmierzona

Punkt	Zakres [µm]
1	0-80
2	0-80
3	0-80
4	0-80
5	0-80
6	0-80
7	0-80
8	0-80
9	0-80
10	0-80
11	0-80

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona

Punkt	Stan
A	Ok
B	Ok
C	Ok
D	Ok
E	Ok
F	Ok
G	Ok
H	Ok
I	Ok
J	Ok

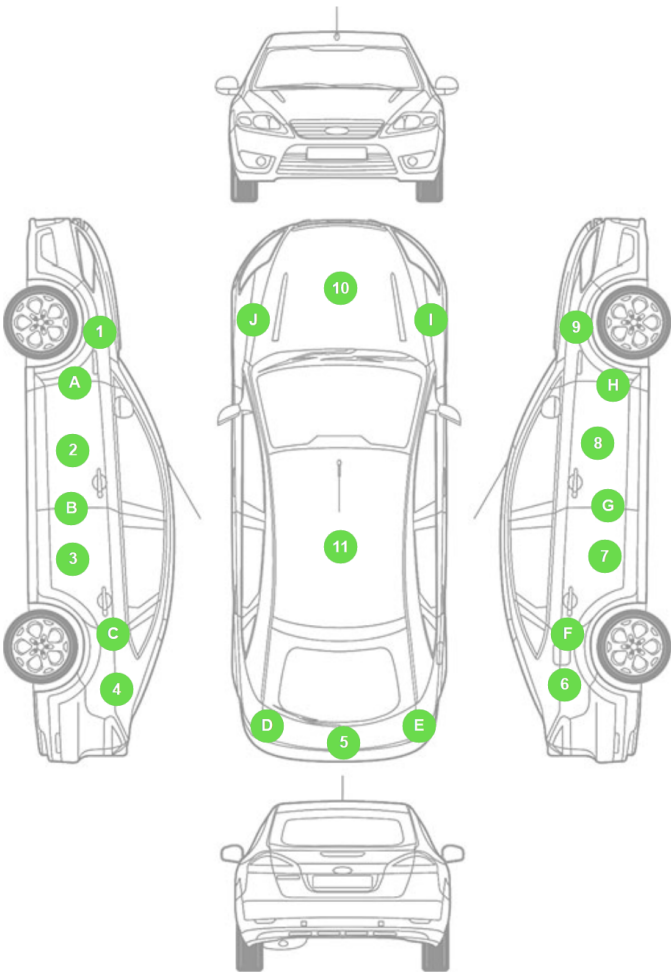

Wnioski

Przed pomiarem urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Pomiar lakieru nie wykazał zawyżonych wartości. Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości. Pomiar szczelin pojazdu nie wykazał nieprawidłowości. W wyniku pomiarów powłoki lakierniczej oraz organoleptycznych oględzin pojazdu nie stwierdzono napraw elementów karoserii. Na karoserii widoczne jedynie standardowe ślady eksploatacyjne w postaci niewielkich zarysowań.

Szyby

	Producent	Data produkcji
Przód	Szyba fabryczna	2023
P. przednie drzwi	Szyba fabryczna	2023
P. tylne drzwi	Szyba fabryczna	2023
P. tył trójkąt drzwi	Inny	Brak danych
Tył	Szyba fabryczna	2023
L. tylne drzwi	Szyba fabryczna	2023
L. przednie drzwi	Szyba fabryczna	2023
L. tył trójkąt drzwi	Inny	Brak danych

Czy numeracja szyb jest zgodna parami?	Tak
--	-----

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Wszystkie szyby są z tego samego rocznika. Przednia szyba nie posiada większych wad, które kwalifikowałyby ją do wymiany. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.

Światła

Producent lamp przednich	OEM
--------------------------	-----

Typ	Stan	Komentarz
Mijania	Ok	Brak uwag
Kierunkowskazy	Ok	Brak uwag
Stopu	Ok	Brak uwag
Długie	Ok	Brak uwag
Postojowe	Ok	Brak uwag
Przeciwmgłowe	Ok	Brak uwag
Cofania	Ok	Brak uwag
Awaryjne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przezroczystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących

reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne.

Opony / Felgi

	Lewy przód	Lewy Tył	Prawy przód	Prawy tył
Typ	letnia	letnia	letnia	letnia
Producent	Continental	Continental	Continental	Continental
Nazwa handlowa	Ecocontact 6	Ecocontact 6	Ecocontact 6	Ecocontact 6
Indeks prędkości i nośności	87V	87V	87V	87V
Data produkcji	2023	2023	2023	2023
Rozmiar opony	195/55R16	195/55R16	195/55R16	195/55R16
Felga (Stalowa/Stopowa)	stopowa	stopowa	stopowa	stopowa
Stan felgi	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry
Stan bieżnika str. wew.	4.94	5.28	5.01	5.18
Stan bieżnika środek	5.75	5.90	5.37	5.58
Stan bieżnika str. zew.	5.30	5.19	5.18	5.27

Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w dobrym stanie. Wysokość bieżnika jest dostateczna. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Stan felg bez zastrzeżeń.

Komora silnika

	Stan	Komentarz
Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	OEM	
Gatunek oleju	0W16	
Data wymiany	12/08/2024	
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	G12	
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu	RÓŻOWY	

chłodniczego		
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Komora w dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Prawidłowy stan maty wygłuszającej, nie jest uszkodzona i odpowiednio przylega do pokrywy silnika.

Ocena wnętrza pojazdu

Wypożyczenie pojazdu

	Stan	Komentarz
Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. Elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Brak	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czunik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Światła przeciwmgłowe		
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia pojazdu

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne , nie powycierane. Data produkcji pasów bezpieczeństwa zgodna z datą produkcji pojazdu. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji. Kierownica i okładziny na pedałach bez ponadnormatywnych uszkodzeń. Wyposażenie pojazdu jest w pełni sprawne.

Kokpit

	Stan	Komentarz
Plastiki	Ok	Brak uwag
Drewno	Brak	Brak uwag
Elementy metalowe	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu.

Stan elementów tapicerki

Wizualna ocena zużycia (stan)	bardzo dobry
Czy w aucie czuć zapach papierosów?	Nie

Rodzaj wady	Stan	Komentarz
Pęknięcia	Brak	Brak uwag
Przypalenia	Brak	Brak uwag
Zabrudzenia	Brak	Brak uwag
Przetarcia	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w bardzo dobrym stanie. Brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt.

Jazda próbna

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Rozruch silnika			

zimnego			
Rozruch silnika	Tak	Ok	Brak uwag
rozgrzanego			
Czy gasną kontrolki	Tak	Ok	Brak uwag
po odpaleniu			
Dymienie z rury	Tak	Ok	Brak uwag
(kolor)			
Przyspieszanie	Tak	Ok	Brak uwag
Hamowanie	Tak	Ok	Brak uwag
Skrzynia biegów	Tak	Ok	Brak uwag
Tempomat	Tak	Ok	Brak uwag
Zawieszenie	Tak	Ok	Brak uwag
Jazda na wprost	Tak	Ok	Brak uwag
Hamulec ręczny	Tak	Ok	Brak uwag
Luz na kierownicy	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Instalacja gazowa	Tak	Brak	Brak uwag

Wnioski po jeździe próbnej

Auto było wcześniej uruchamiane, nie było możliwości sprawdzenia, jak odpala na zimnym silniku. Prędkości obrotowa biegu jałowego stabilna. Odpalanie na ciepło - bez uwag. Wszystkie kontrolki po odpaleniu samochodu gasły prawidłowo. Pojazd przyspiesza poprawnie, prowadzi się stabilnie. Auto nie ściąga w żadną stronę. Podczas jazdy po nierównościach nie zaobserwowano żadnych stuków w zawieszeniu. Hamulce sprawne. Skrzynia biegów i sprzęgło działają prawidłowo.

Sprawdzenie podwozia

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Stan ogumienia od strony wew.	Tak	Ok	Brak uwag
Łożyska kół przednich i tylnych	Tak	Ok	Brak uwag
Amortyzatory (wycieki, luzy)	Tak	Ok	Brak uwag
Wahacze i tuleje wahaczy	Tak	Ok	Brak uwag
Końcówki drążków	Tak	Ok	Brak uwag
Stabilizatory oraz łączniki	Tak	Ok	Brak uwag
Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki)	Tak	Ok	Brak uwag
Układ napędowy (przeguby, półosie, wał napędowy)	Tak	Ok	Brak uwag

Elementy przekładni kierowniczej (wycieki, luzy)	Tak	Ok	Brak uwag
Połączenie silnika ze skrzynią biegów (wycieki)	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena szczelności silnika od spodu (wycieki, zapocenia)	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena pasa przedniego	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena progów oraz elementów konstrukcyjnych pod kątem korozji oraz ewentualnych napraw	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena fabrycznych mocowań elementów karoserii	Tak	Ok	Brak uwag

Wnioski po sprawdzeniu podwozia

Brak luzów w układzie kierowniczym i zawieszeniu. Brak widocznych wycieków. Brak widocznych śladów korozji zawieszenia. Amortyzatory bez wycieków. Przewody paliwowe w stanie dobrym, suche. Osłony półosi napędowych bez uszkodzeń, suche. Układ wydechowy szczelny. Stan tarcz i klocków - bez zastrzeżeń. Brak widocznych śladów napraw elementów konstrukcyjnych samochodu.

Uwaga!

Rzecznik Autotesto podczas oględzin nie może ściągać plastikowych osłon pojazdu.

Kontrola podwozia została przeprowadzona bez demontowania osłony dolnej silnika. Ewentualne wycieki weryfikowano bez ściągniętej osłony, wokół osłony oraz przez otwory rewizyjne dostępne w osłonie z możliwie najwyższą dokładnością.

Historia napraw

Przebieg	Data	Naprawiany / Wymieniany element	Miejsce naprawy
----------	------	---------------------------------	-----------------

Podsumowanie

Prawdopodobne naprawy jakie trzeba wykonać i ich szacowany koszt