

RAPORT AUTOTESTO.PL

Raport: **(304921071/2025)**
Raport wykonał: **(kod eksperta)1393**
Data sporządzenia raportu: **05.02.2025**
Pakiet: **Standard**

Informacje podstawowe auta

Marka	Audi
Nadwozie	Hatchback
Przebieg	128877
Model	A3
Pojemność	1968cm3
Rodzaj paliwa	Diesel
Rocznik	2016
Moc	150KM / 110kW
Skrzynia biegów	Manualna



Informacje dodatkowe auta

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	WAUZZZ8V1HA029978
Układ silnika / Ilość cylindrów	R4
Rodzaj napędu	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	19/12/2025
Data ważności ubezpieczenia	Brak danych
Data pierwszej rejestracji	25/10/2016
Data pierwszej rejestracji w Polsce	20/12/2024
Kraj poprzedniej rejestracji	Dania
Dopuszczalna masa całkowita	1865 kg

Ocena zewnętrzna pojazdu

Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii

Pomiary lakieru


Wartość zmierzona

Punkt	Zakres [µm]
1	80-180
2	80-180
3	80-180
4	80-180
5	80-180
6	80-180
7	80-180
8	80-180
9	80-180
10	80-180
11	80-180

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona

Punkt	Stan
A	Ok
B	Ok
C	Ok
D	Ok
E	Ok
F	Ok
G	Ok
H	Ok
I	Ok
J	Ok

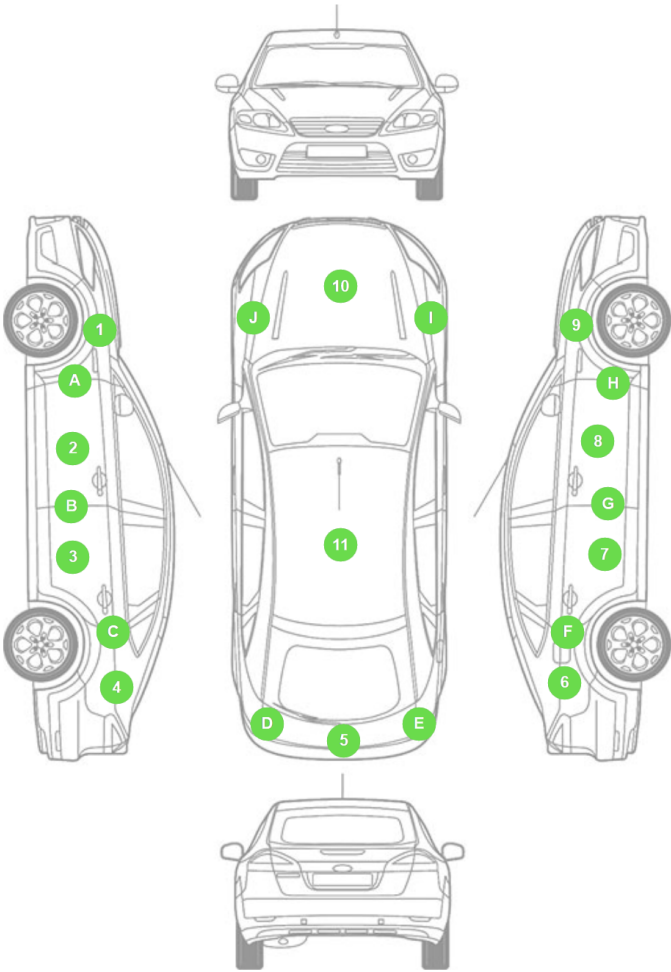

Wnioski

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie za pomocą urządzenia diagnostycznego w zakresie przewidzianym dla tego pakietu. Weryfikacji poddano elementy poszycia nadwozia urządzeniem diagnostycznym GL-PRO-2 z zakresem pomiarowym do 2000 um. Przed pomiarem urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Odczytano numer nadwozia, który zweryfikowano prawidłowość z bazą zewnętrzną. Stwierdzono co następuje:

- Drzwi przód i tył z lewej strony delikatnie malowane;
 - Pomiar referencyjny wykonany na dachu pojazdu;
 - Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał odstępstwa od normy;
- Na całość sporządzono zdjęcia dokumentujące. Pomiar szczelin pomiędzy elementami nadwozia nie wykazał odstępstw od normy.

Szyby

	Producent	Data produkcji
Przód	Szyba fabryczna	2022
P. przednie drzwi	Szyba fabryczna	2016
P. tylne drzwi	Szyba fabryczna	2016
P. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	2016
Tył	Szyba fabryczna	2016
L. tylne drzwi	Szyba fabryczna	2016
L. przednie drzwi	Szyba fabryczna	2016
L. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	2016

Czy numeracja szyb jest zgodna parami?	Tak
--	-----

Wnioski po oględzinach szyb

Zamontowane w pojeździe szyby spełniają wymogi techniczne związane z czynnym i biernym bezpieczeństwem ruchu drogowego. Producent szyb zawarł znaki homologacyjne, przeznaczenie szyb, poziom przepuszczalności światła oraz datę produkcji. Podczas sprawdzania szyb wykonano następujące czynności. Sprawdzono prawidłowość oznakowania szyb, pole widzenia i stan techniczny oraz oceniono przepuszczalność światła. W następstwie wykonanych oględzin stwierdzono co następuje;

- Pojazd posiada szyby z logiem producenta osadzone w nadwoziu prawidłowo;
- Mocowane w nadwoziu prawidłowo;
- Nie stwierdzono zarysowań na szybach;
- Wymieniona szyba przednia;

Mechanizm oczyszczania szyby czołowej działa prawidłowo jak i spryskiwacze. Poziom płynu prawidłowy.

Światła

Producent lamp przednich	Audi
--------------------------	------

Typ	Stan	Komentarz
Mijania	Ok	Brak uwag
Kierunkowskazy	Ok	Brak uwag
Stopu	Ok	Brak uwag
Długie	Ok	Brak uwag

Postojowe	Ok	Brak uwag
Przeciwmgłowe	Ok	Brak uwag
Cofania	Ok	Brak uwag
Awaryjne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przezroczystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory.

Opony / Felgi

	Lewy przód	Lewy Tył	Prawy przód	Prawy tył
Typ	letnia	letnia	letnia	letnia
Producent	Michelin	Michelin	Michelin	Michelin
Nazwa handlowa	Pilot sport 4	Pilot sport 4	Pilot sport 4	Pilot sport 4
Indeks prędkości i nośności	92Y	92Y	92Y	92Y
Data produkcji	2021	2021	2021	2021
Rozmiar opony	225/40 R18	225/40 R18	225/40 R18	225/40 R18
Felga (Stało wa/Stopowa)	stopowa	stopowa	stopowa	stopowa
Stan felgi	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry
Stan bieżnika str. wew.	5.7	4.7	5.7	4.7
Stan bieżnika środek	5.7	4.7	5.7	4.7
Stan bieżnika str. zew.	5.7	4.7	5.7	4.7

Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w dobrym stanie. Wysokość bieżnika jest dostateczna. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji.

Komora silnika

	Stan	Komentarz
Wew. stan maski i	Ok	Brak uwag

maty wygłuszającej		
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak informacji	
Gatunek oleju	Brak informacji	
Data wymiany	Brak zawieszki	
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak informacji	
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	RÓŻOWY	
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Komora w dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących.

Ocena wnętrza pojazdu

Wyposażenie pojazdu

	Stan	Komentarz
Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Brak	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. Elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Brak	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czunik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Światła przeciwmgłowe		
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag

El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Ok	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia pojazdu

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne, nie powycierane. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo.

Kokpit

	Stan	Komentarz
Plastiki	Ok	Brak uwag
Drewno	Brak	Brak uwag
Elementy metalowe	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu.

Stan elementów tapicerki

Wizualna ocena zużycia (stan)	bardzo dobry
Czy w aucie czuć zapach papierosów?	Nie

Rodzaj wady	Stan	Komentarz
Pęknięcia	Brak	Brak uwag
Przypalenia	Brak	Brak uwag
Zabrudzenia	Brak	Brak uwag
Przetarcia	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w bardzo dobrym stanie. Brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć.

Jazda próbna

	Sprawdzono	Stan	Komenta rz
Rozruch silnika zimnego	Tak	Ok	Brak uwag
Rozruch silnika rozgrzanego	Tak	Ok	Brak uwag
Czy gasną kontrolki po odpaleniu	Tak	Ok	Brak uwag
Dymienie z rury (kolor)	Tak	Ok	Brak uwag
Przyspieszanie	Tak	Ok	Brak uwag
Hamowanie	Tak	Ok	Brak uwag
Skrzynia biegów	Tak	Ok	Brak uwag
Tempomat	Nie	Brak	Brak uwag
Zawieszenie	Tak	Ok	Brak uwag
Jazda na wprost	Tak	Ok	Brak uwag
Hamulec ręczny	Tak	Ok	Brak uwag
Luz na kierownicy	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Instalacja gazowa	Brak	Brak	

Wnioski po jeździe próbnej

Jazda próbna wykonana na drogach przyległych. Przejazd pojazdem z testowaniem urządzeń i jednostki napędowej. Rozruch silnika prawidłowy, na biegu jałowym silnik pracuje prawidłowo. Diagnozowano silnik na biegu jałowym pod kątem ewentualnych niepokojących dźwięków. Po zwiększeniu obrotów nie wydobywa się nadmierny dym, a wydech nie wydaje podejrzanych dźwięków. Po uruchomieniu wszystkie kontrolki gasną. Prędkość obrotowa biegu jałowego prawidłowa. Przy znacznych zmianach prędkości nie wydobywają się niepokojące odgłosy. Biegi przełączają się płynnie bez zacięć czy bloków zarówno podczas zmiany na wyższy bieg jak i redukcji na bieg niższy. Zawieszenie ciche bez stuków. Promień skrętu prawidłowy. Podczas hamowania pojazd zachowuje tor jazdy. Po wykonanej jeździe próbnej dokonano weryfikacji raz jeszcze jednostki napędowej w celu weryfikacji ewentualnych wycieków w górnej części silnika. Nie stwierdzono wycieków w górnej części silnika.

Sprawdzenie podwozia

	Sprawdzono	Stan	Komenta rz
Stan ogumienia od strony wew.	Tak	Ok	Brak uwag
Łożyska kół przednich i tylnych	Tak	Ok	Brak uwag

Amortyzatory (wycieki, luzy)	Tak	Ok	Brak uwag
Wahacze i tuleje wahaczy	Tak	Ok	Brak uwag
Końcówki drążków	Tak	Ok	Brak uwag
Stabilizatory oraz łączniki	Tak	Ok	Brak uwag
Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki)	Tak	Ok	Brak uwag
Układ napędowy (przeguby, półosie, wał napędowy)	Tak	Ok	Brak uwag
Elementy przekładni kierowniczej (wycieki, luzy)	Tak	Ok	Brak uwag
Połączenie silnika ze skrzynią biegów (wycieki)	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena szczelności silnika od spodu (wycieki, zapocenia)	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena pasa przedniego	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena progów oraz elementów konstrukcyjnych pod kątem korozji oraz ewentualnych napraw	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena fabrycznych mocowań elementów karoserii	Tak	Ok	Brak uwag

Wnioski po sprawdzeniu podwozia

Brak luzów w układzie kierowniczym i zawieszeniu. Brak widocznych wycieków. Brak widocznych śladów korozji zawieszenia. Amortyzatory bez wycieków. Przewody paliwowe w stanie dobrym, suche. Osłony półosi napędowych bez uszkodzeń, suche. Układ wydechowy szczelny. Stan tarcz i klocków - bez zastrzeżeń.

Uwaga!

Rzeczoznawca Autotesto podczas oględzin nie może ściągać plastikowych osłon pojazdu.

Kontrola podwozia została przeprowadzona bez demontowania osłony dolnej silnika. Ewentualne wycieki weryfikowano bez ściągniętej osłony, wokół osłony oraz przez otwory rewizyjne dostępne w osłonie z możliwie najwyższą dokładnością.

Historia napraw

Przebieg	Data	Naprawiany / Wymieniany element	Miejsce naprawy
----------	------	---------------------------------	-----------------