

RAPORT AUTOTESTO.PL

Raport: **(231878629/2025)**
Raport wykonał: **(kod eksperta)1516**
Data sporządzenia raportu: **03.09.2025**
Pakiet: **Standard**

Informacje podstawowe auta

Marka	Jeep
Nadwozie	SUV
Przebieg	134439
Model	Compass
Pojemność	1368cm3
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rocznik	2018
Moc	170KM / 125kW
Skrzynia biegów	Automatyczna



Informacje dodatkowe auta

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	3C4NJDCH7JT149795
Układ silnika / Ilość cylindrów	R4
Rodzaj napędu	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	08/10/2025
Data ważności ubezpieczenia	Brak danych
Data pierwszej rejestracji	29/06/2018
Data pierwszej rejestracji w Polsce	02/10/2024
Kraj poprzedniej rejestracji	Inny
Dopuszczalna masa całkowita	2087 kg

Ocena zewnętrzna pojazdu

Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii

Pomiary lakieru


Wartość zmierzona

Punkt	Zakres [µm]
1	80-180
2	80-180
3	80-180
4	80-180
5	80-180
6	80-180
7	80-180
8	80-180
9	80-180
10	80-180
11	80-180

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona

Punkt	Stan
A	Ok
B	Ok
C	Ok
D	Ok
E	Ok
F	Ok
G	Ok
H	Ok
I	Ok
J	Ok

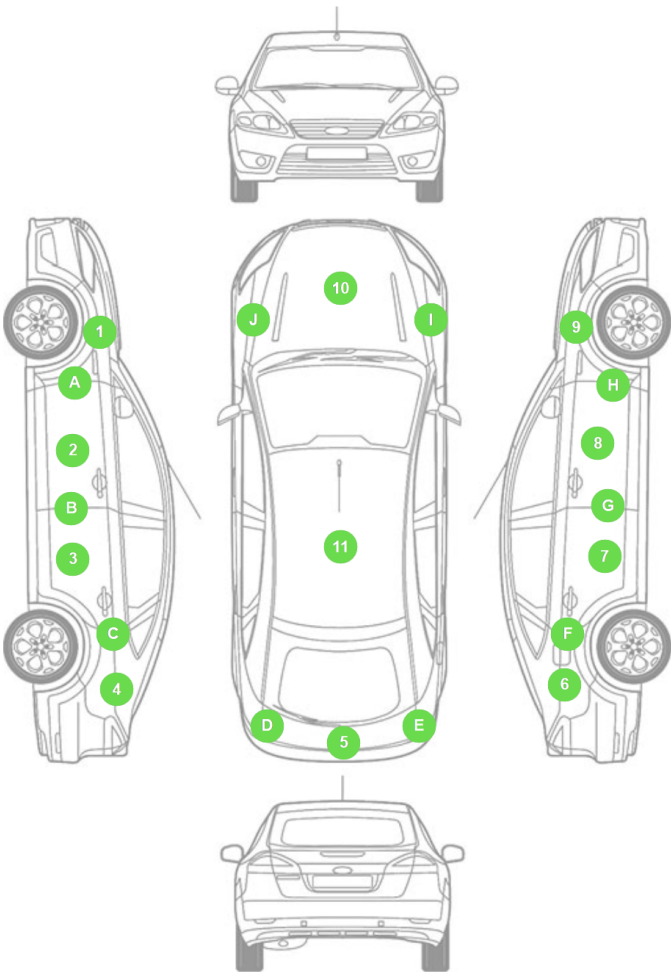

Wnioski

Badanie lakieru zostało wykonane za pomocą urządzenia diagnostycznego Prodig-tech. Pomiar lakieru nie wykazał zawyżonych wartości. Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości. Pomiar szczelin pojazdu nie wykazał nieprawidłowości.

Na drzwiach PT widoczne przetarcia/zarysowania.

Zderzak przód nosi ślady zarysowań.

Zderzak tył nosi ślady zarysowań.

Pokrywa silnika posiada kilka wgnieceń.

Sporządzono zdjęcia dokumentujące stan karoserii w dniu oględzin. Auto nie zostało umyte przed oględzinami.

Szyby

	Producent	Data produkcji
Przód	Szyba fabryczna	2017
P. przednie drzwi	Szyba fabryczna	2017
P. tylne drzwi	Szyba fabryczna	2017
P. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	2017
Tył	Szyba fabryczna	2017
L. tylne drzwi	Szyba fabryczna	2017
L. przednie drzwi	Szyba fabryczna	2017
L. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	2017

Czy numeracja szyb jest zgodna parami?	Tak
--	-----

Wnioski po oględzinach szyb

Przednia szyba nie posiada większych wad, które kwalifikowałyby ją do wymiany. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.

Światła

Producent lamp przednich	Mopar
--------------------------	-------

Typ	Stan	Komentarz
Mijania	Ok	Brak uwag
Kierunkowskazy	Ok	Brak uwag
Stopu	Ok	Brak uwag
Długie	Ok	Brak uwag
Postojowe	Ok	Brak uwag
Przeciwmgłowe	Ok	Brak uwag
Cofania	Ok	Brak uwag
Awaryjne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach świateł

Przejrzystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne.

Opony / Felgi

Typ	Lewy przód letnia	Lewy Tył wielosezono wa	Prawy przód letnia	Prawy tył wielosezono wa
Producent	Pirelli	Hankook	Pirelli	Hankook
Nazwa handlowa	Cintauro P7	Kinergy 4S2x	Cintauro P7	Kinergy 4Sx2
Indeks prędkości i nośności	99V	99H	99V	99H
Data produkcji	2013	2019	2013	Brak danych
Rozmiar opony	225/60R17	225/60R17	225/60R17	225/60R17
Felga (Stalowa/Stopowa)	stopowa	stopowa	stopowa	stopowa
Stan felgi	dostateczny	dobry	dobry	dobry
Stan bieżnika str. wew.	2.2	2.6	2.1	2.4
Stan bieżnika środka	2.2	2.8	2.5	2.7
Stan bieżnika str. zew.	2.2	2.6	2.0	2.5

Wnioski po oględzinach opon i felg

Felgi noszą typowe ślady eksploatacyjne.

Komora silnika

	Stan	Komentarz
Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Nie ok	Mata nosi ślady wygryzienia.
	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących		
Producent oleju	Brak zawieszki	
Gatunek oleju	Brak zawieszki	
Data wymiany	Brak zawieszki	
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak informacji	
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag

Kolor płynu chłodniczego	RÓŻOWY	
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Komora w dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących.

Ocena wnętrza pojazdu

Wypożyczenie pojazdu

	Stan	Komentarz
Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Brak	Brak uwag
Światła reg. Elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czunik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Światła przeciwmgłowe		
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Ok	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia pojazdu

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne, nie powycierane. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Kierownica i okładziny na pedałach bez ponadnormatywnych uszkodzeń.

Kokpit

	Stan	Komentarz
Plastiki	Ok	Brak uwag
Drewno	Brak	Brak uwag
Elementy metalowe	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Miejscami wymaga czyszczenia.

Stan elementów tapicerki

Wizualna ocena zużycia (stan)	dobry
Czy w aucie czuć zapach papierosów?	Nie

Rodzaj wady	Stan	Komentarz
Pęknięcia	Brak	Brak uwag
Przypalenia	Brak	Brak uwag
Zabrudzenia	Występują	Tapicerka wymaga czyszczenia
Przetarcia	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi noszą standardowe ślady użytkowania. Obicia foteli i tylnej kanapy wymagają miejscami czyszczenia.

Jazda próbna

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Rozruch silnika zimnego	Tak	Ok	Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego	Tak	Ok	Brak uwag
Czy gasną kontrolki po odpaleniu	Tak	Ok	Brak uwag
Dymienie z rury (kolor)	Tak	Ok	Brak uwag
Przyspieszanie	Tak	Ok	Brak uwag
Hamowanie	Tak	Ok	Brak uwag
Skrzynia biegów	Tak	Ok	Brak uwag
Tempomat	Tak	Ok	Brak uwag
Zawieszenie	Tak	Ok	Brak uwag
Jazda na wprost	Tak	Ok	Brak uwag
Hamulec ręczny	Tak	Ok	Brak uwag
Luz na kierownicy	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Instalacja gazowa	Brak	Brak	

Wnioski po jeździe próbnej

Auto było wcześniej uruchamiane, nie było możliwości sprawdzenia, jak odpala na zimnym silniku. Prędkości obrotowa biegu jałowego stabilna. Odpalanie na ciepło - bez uwag. Wszystkie kontrolki po odpaleniu samochodu gasły prawidłowo. Pojazd przyspiesza poprawnie, prowadzi się stabilnie. Auto nie ściąga w żadną stronę. Podczas jazdy po nierównościach nie zaobserwowano żadnych stuków w zawieszeniu. Hamulce sprawne. Skrzynia biegów i sprzęgło działają prawidłowo.

Sprawdzenie podwozia

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Stan ogumienia od strony wew.	Tak	Ok	Brak uwag
Łożyska kół przednich i tylnych	Tak	Ok	Brak uwag
Amortyzatory (wycieki, luzy)	Tak	Ok	Brak uwag
Wahacze i tuleje wahaczy	Tak	Ok	Brak uwag
Końcówki drążków	Tak	Ok	Brak uwag
Stabilizatory oraz łączniki	Tak	Ok	Brak uwag
Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki)	Tak	Ok	Brak uwag
Układ napędowy (przeguby, półosie, wał napędowy)	Tak	Ok	Brak uwag
Elementy przekładni kierowniczej	Tak	Ok	Brak uwag

(wycieki, luzy) Połączenie silnika ze skrzynią biegów (wycieki)	Tak	Nie ok	Widoczne duże zap ocenie/w yciek na skrzyni biegów (wymaga umycia w celu weryfikac ji).
Ocena szczelności silnika od spodu (wycieki, zapocenia)	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena pasa przedniego	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena progów oraz elementów konstrukcyjnych pod kątem korozji oraz ewentualnych napraw	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena fabrycznych mocowań elementów karoserii	Tak	Ok	Brak uwag

Wnioski po sprawdzeniu podwozia

Brak luzów w układzie kierowniczym i zawieszeniu. Brak widocznych wycieków. Brak widocznych śladów korozji zawieszenia. Amortyzatory bez wycieków. Przewody paliwowe w stanie dobrym, suche. Osłony półosi napędowych bez uszkodzeń, suche. Układ wydechowy szczelny. Stan tarcz i klocków - bez zastrzeżeń. Brak widocznych śladów napraw elementów konstrukcyjnych samochodu.

Uwaga!

Rzeczoznawca Autotesto podczas oględzin nie może ściągać plastikowych osłon pojazdu.

Kontrola podwozia została przeprowadzona bez demontowania osłony dolnej silnika. Ewentualne wycieki weryfikowano bez ściągniętej osłony, wokół osłony oraz przez otwory rewizyjne dostępne w osłonie z możliwie najwyższą dokładnością.

Historia napraw

Przebieg	Data	Naprawiany / Wymieniany element	Miejsce naprawy
----------	------	---------------------------------------	-----------------

Podsumowanie

Prawdopodobne naprawy jakie trzeba wykonać i ich szacowany koszt