


RAPORT AUTOTESTO.PL

Raport: **(856923008/2025)**
Raport wykonał: **(kod eksperta)1618**
Data sporządzenia raportu: **17.09.2025**
Pakiet: **Standard**

Informacje podstawowe auta

Marka	Nissan
Nadwozie	SUV
Przebieg	85722
Model	X-Trail
Pojemność	1598,00cm3
Rodzaj paliwa	Diesel
Rocznik	2018
Moc	131KM / 96kW
Skrzynia biegów	Manualna

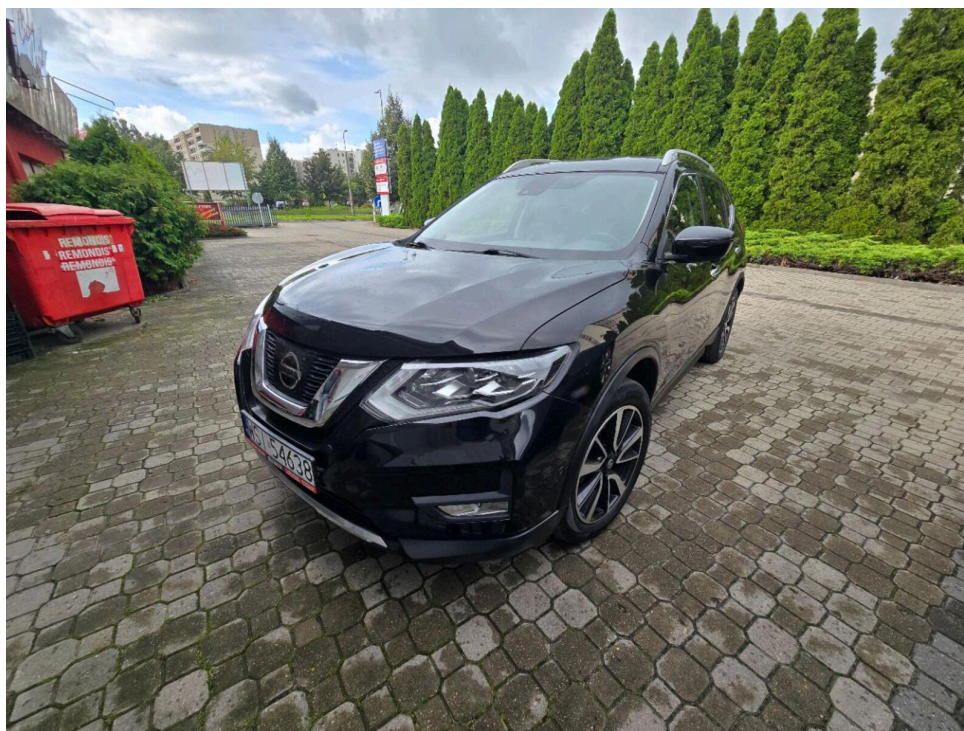

Informacje dodatkowe auta

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	JN1TCAT32U0109011
Układ silnika / Ilość cylindrów	R4
Rodzaj napędu	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	03/07/2026
Data ważności ubezpieczenia	Brak danych
Data pierwszej rejestracji	24/09/2018
Data pierwszej rejestracji w Polsce	04/07/2025
Kraj poprzedniej rejestracji	Belgia
Dopuszczalna masa całkowita	2090 kg

Ocena zewnętrzna pojazdu

Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii

Pomiary lakieru


Wartość zmierzona

Punkt	Zakres [μm]
1	0-80
2	0-80
3	80-180
4	pow. 750
5	Nie dotyczy
6	300-750
7	180-300
8	0-80
9	0-80
10	0-80
11	0-80

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona

Punkt	Stan
A	Ok
B	Ok
C	Ok
D	Ok
E	Ok
F	Ok
G	Ok
H	Ok
I	Ok
J	Ok

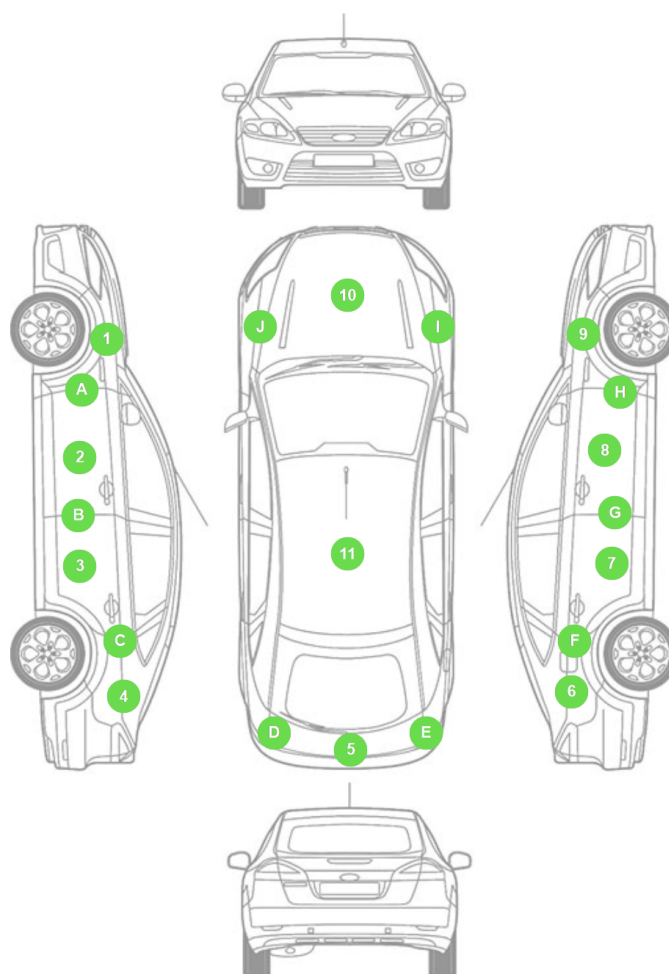

Wnioski

Przed pomiarem urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Grubość powłoki lakierniczej jest równa na całym nadwoziu z wyjątkiem tyłu samochodu. Tylne lewe błotnik w tylnej części punktowo jest szpachla. Tylne prawy błotnik druga warstwa lakieru. Tylne drzwi oboje elementy ściениowane w celu uniknięcia przejścia kolorów. Nadwozie podczas oględzin zamoczone/zanieczyszczone w stopniu uniemożliwiającym pełną weryfikację powłoki lakierniczej. Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości. Pomiar szczelin pojazdu nie wykazał nieprawidłowości. Sporządzono zdjęcia dokumentujące stan karoserii w dniu oględzin.

Szyby

	Producent	Data produkcji
Przód	Szyba fabryczna	2017
P. przednie drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
P. tylne drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
P. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
Tył	Szyba fabryczna	Brak danych
L. tylne drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
L. przednie drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
L. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych

Czy numeracja szyb jest zgodna parami?	Tak
--	-----

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Szyba czołowa nosi ślady drobnych rysek, które są typowo eksploatacyjne i nie wpływają na bezpieczeństwo. Szyba czołowa ma drobne obicia od kamyków. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.

Światła

Producent lamp przednich	Oem
--------------------------	-----

Typ	Stan	Komentarz
Mijania	Ok	Brak uwag
Kierunkowskazy	Ok	Brak uwag
Stopu	Ok	Brak uwag
Długie	Ok	Brak uwag
Postojowe	Ok	Brak uwag
Przeciwmgłowe	Ok	Brak uwag
Cofania	Ok	Brak uwag
Awaryjne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przezroczystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Na wszystkich lampach obecne drobne ryski eksploatacyjne. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne.

Opony / Felgi

	Lewy przód	Lewy Tył	Prawy przód	Prawy tył
Typ	letnia	letnia	letnia	letnia
Producent	Bridgestone	Hankook	Bridgestone	Hankook
Nazwa handlowa	Turanza	Ventus	Turanza	Ventus
Indeks prędkości i nośności	99v	99v	99v	99v
Data produkcji	2024	2019	2024	2019
Rozmiar opony	225/55/19	225/55/19	225/55/19	225/55/19
Felga (Stała/Stopowa)	stopowa	stopowa	stopowa	stopowa
Stan felgi	dobry	dobry	dobry	dobry
Stan bieżnika str. wew.	5.77	2.77	5.30	2.55
Stan bieżnika środek	5.45	2.98	5.55	2.70
Stan bieżnika str. zew.	5.83	2.80	5.21	2.60

Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w dobrym stanie. Wysokość bieżnika jest dostateczna. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Stan felg bez zastrzeżeń. Felgi noszą typowe ślady eksploatacyjne.
To jest ostatni sezon tylnych opon.

Komora silnika

	Stan	Komentarz
Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak danych	
Gatunek oleju	Nieznany	
Data wymiany	Brak zawieszki	
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Nie ok	Do wymiany
Gatunek płynu chłodniczego	Nieznany	

Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Niebieski	
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Komora w dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących. Brak widocznych zawieszek serwisowych. Prawidłowy stan maty wygłuszającej, nie jest uszkodzona i odpowiednio przylega do pokrywy silnika.

Ocena wnętrza pojazdu

Wypożyczenie pojazdu

	Stan	Komentarz
Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak możliwości sprawdzenia
Światła reg.	Brak	Brak uwag
Elektrycznie		
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czunik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Światła przeciwmgłowe		
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Ok	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia pojazdu

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne , nie powycierane. Przyciski z widocznymi śladami eksploatacji. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji. Kierownica i okładziny na pedałach bez ponadnormatywnych uszkodzeń. Wyposażenie pojazdu jest w pełni sprawne.

Kokpit

	Stan	Komentarz
Plastiki	Ok	Brak uwag
Drewno	Brak	Brak uwag
Elementy metalowe	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Występują typowo eksploatacyjne ślady użytkowania. Widoczne przytarcia na kierownicy i gałce dźwigni zmiany biegów. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu.

Stan elementów tapicerki

Wizualna ocena zużycia (stan)	dobry
Czy w aucie czuć zapach papierosów?	Nie

Rodzaj wady	Stan	Komentarz
Pęknięcia	Brak	Brak uwag
Przypalenia	Brak	Brak uwag
Zabrudzenia	Brak	Brak uwag
Przetarcia	Występują	Eksploatacyjne

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w bardzo dobrym stanie. Brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Tapicerki drzwi noszą standardowe ślady użytkowania. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt.

Jazda próbna

	Sprawdzono	Stan	Komenta rz
Rozruch silnika zimnego			
Rozruch silnika rozgrzanego	Tak	Ok	Brak uwag
Czy gasną kontrolki po odpaleniu	Tak	Ok	Brak uwag
Dymienie z rury (kolor)	Tak	Ok	Brak uwag
Przyspieszanie	Tak	Ok	Brak uwag
Hamowanie	Tak	Ok	Brak uwag
Skrzynia biegów	Tak	Ok	Brak uwag
Tempomat			
Zawieszenie	Tak	Ok	Brak uwag
Jazda na wprost	Tak	Ok	Brak uwag
Hamulec ręczny	Tak	Ok	Brak uwag
Luz na kierownicy	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Instalacja gazowa	Tak	Brak	Brak uwag

Wnioski po jeździe próbnej

Jazda testowa odbyła się w warunkach drogowych na dystansie ok. 5 km. Prędkości osiągane podczas jazdy: do 70 km/h. Auto było wcześniej uruchamiane, nie było możliwości sprawdzenia, jak odpala na zimnym silniku. Prędkości obrotowa biegu jałowego stabilna. Odpalanie na ciepło - bez uwag. Wszystkie kontrolki po odpaleniu samochodu gasły prawidłowo. Pojazd przyspiesza poprawnie, prowadzi się stabilnie. Auto nie ściąga w żadną stronę. Podczas jazdy po nierównościach nie zaobserwowano żadnych stuków w zawieszeniu. Hamulce sprawne. Skrzynia biegów i sprzęgło działają prawidłowo.

Sprawdzenie podwozia

	Sprawdzono	Stan	Komenta rz
Stan ogumienia od strony wew.	Tak	Ok	Brak uwag
Łożyska kół przednich i tylnych			
Amortyzatory (wycieki, luzy)	Tak	Ok	Brak uwag
Wahacze i tuleje wahaczy	Tak	Ok	Brak uwag.
Końcówki drążków	Tak	Ok	Brak uwag
Stabilizatory oraz	Tak	Ok	Brak

łączniki			uwag
Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki)	Tak	Ok	Brak uwag
Układ napędowy (przeguby, półosie, wał napędowy)	Tak	Ok	Brak uwag
Elementy przekładni kierowniczej (wycieki, luzy)	Tak	Ok	Brak dostępu
Połączenie silnika ze skrzynią biegów (wycieki)	Tak	Ok	Brak dostępu
Ocena szczelności silnika od spodu (wycieki, zapocenia)	Tak	Ok	Brak dostępu
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak dostępu
Ocena pasa przedniego	Tak	Ok	Brak dostępu
Ocena progów oraz elementów konstrukcyjnych pod kątem korozji oraz ewentualnych napraw	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena fabrycznych mocowań elementów karoserii	Tak	Ok	Brak dostępu

Wnioski po sprawdzeniu podwozia

Brak luzów w układzie kierowniczym i zawieszeniu. Brak widocznych wycieków. Brak widocznych śladów korozji zawieszenia. Amortyzatory bez wycieków. Przewody paliwowe w stanie dobrym, suche. Osłony półosi napędowych bez uszkodzeń, suche. Układ wydechowy szczelny. Stan tarcz i klocków - bez zastrzeżeń. Brak widocznych śladów napraw elementów konstrukcyjnych samochodu.

Uwaga!

Rzeczoznawca Autotesto podczas oględzin nie może ściągać plastikowych osłon pojazdu. Kontrola podwozia została przeprowadzona bez demontowania osłony dolnej silnika. Ewentualne wycieki weryfikowano bez ściągniętej osłony, wokół osłony oraz przez otwory rewizyjne dostępne w osłonie z możliwie najwyższą dokładnością.

Historia napraw

Przebieg	Data	Naprawiany / Wymieniany element	Miejsce naprawy
----------	------	---------------------------------	-----------------

Podsumowanie

Prawdopodobne naprawy jakie trzeba wykonać i ich szacowany koszt